ご注意 (アナログモニターにつなぐ際には)

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

弊社製品 MA-D2A を使用してパソコンのアナログモニターとつないでのご利用は、添付の 取扱説明書では現在非対応となっておりますが、以下の条件のもとでは、ご使用いただく ことが可能となっております。ご確認の上、ご利用いただく選択肢としてご活用ください。 (2010年2月現在)

必ず以下の手順でつないでください。

※この手順どおりにつながないと、アナログモニターに映像を表示することができません。

アナログモニターとつなぐときの手順


- 1. 取扱説明書 P41 を参照いただき、本製品とアナログモニターをつなぎます。 ※他の映像端子にケーブルをつながないでください。
- 各ケーブルをつないでから、最後に本製品と AC アダプターをつなぎます。

映像出力の制限事項


つなぎ換えてください。

- ・他の映像端子(コンボジットや HDMI)と併用することはできません。 ※HDMI 等の映像出力を利用するときは AC アダブターと MA-D2A を抜いてから、HDMI ケーブルに
- ・アナログモニターに出力する映像の解像度は800×600の固定となります。 ※お使いのアナログモニターのズーム機能やワイド機能などで、最適な表示になるように設定してください。
- ・アナログモニターに出力する映像のアスペクト比は 16:9 の固定となります ※4:3 に変更することはできません。

※スクエアタイプのモニターの場合は、若干縦に長く映像が表示されます。

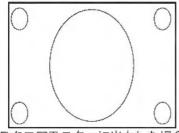

スクエアモニターに出力した場合

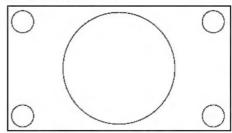

ワイドモニターに出力した場合